

ELEMENTO : Motor: Rolls Royce Spey P/N : 555-15 Serie: 9064  
TSN: 18047-35 TSO: 560:40 Hs CSN: 20745 CSO: 502 Cs

Aeronave Fokker F-28 Serie 11018 Matricula TC-54 Instalado Posición: Derecha

Directivas de Aeronavegabilidad y boletines de Servicios Mandatorios

FAA / A.D	S/B	Mod.	Description	Método de Cumplimiento / Aplicabilidad	Fecha de Cumplimiento ó T.G.	Repite Si / No	Proximo Cumplimiento	Tiempo Remanente (HS)
<b>BOLETINES DE SERVICIO MANDATORIOS</b>								
	Sp 72-A886	-	Replacement of HP 2 Turbine Disc Location Steeves	Cumplimiento de SB Sp 72-A886			N/A por S/N Motor	
	Sp 72-932	-	H:P: 2 Turbine Disc Locating Steeve Classified as Group "A" Part	Cumplimiento de SB Sp 72-932			Ref. Grupo "A" de Componentes	
	Sp 72-963	-	Malfunction of Bleed Valve Mechanism Featuring Mod. 5866	Cumplimiento de SB Sp 72-963			N/A Motor no incorpora la Mod. 5866	
	Sp 72-983	-	H:P: 1 and H:P:2 Turbine Discs - Restriction of Life to 8,000 Flights	Cumplimiento de SB Sp 72-983			N/A por incorporar Mod. 4700	
	Sp 72-998	-	Inspection of LP. Compressor Rotor Blades	Cumplimiento de SB Sp 72-998	26/Ago-1993 (12,234 Hs)	NO	N/A	N/A
	Sp 72-A1019	-	L:P: Turbine/Interstage Seal Inspection	Cumplimiento de SB Sp 72-A1019			N/A, por S/N de Motor	
	Sp 72-1020	-	L:P: Turbine Rotor and Interstage Seal	Cumplimiento de SB Sp 72-1020			N/A Motor no incorpora la Mod. 3063	
	Sp 72-1045	6329	L:P: Stage 2 Turbine Blades With Revised Clearance Between Shroud Interfaces	Incorporación de Mod. 6329 a través del cumplimiento del SB Sp. 72-1045	26/Ago-1993 (12,234 Hs)	NO	N/A	N/A
	Sp 72-1053	6403	L:P: Turbine Stage 2 Nozzle Guide Vane Seal Support With Increased Clearances	Cumplimiento de SB Sp 72-1053 (Cumplida al incorporar Mod. 6421)	14/12/2007 (17486 Hs)	NO	N/A	N/A
<b>DIRECTIVAS DE AERONAVEGABILIDAD</b>								
72-20-07	Sp 73-A161	5046	Fuel and Control - Possible foul between fuel tubes EU20154A and EU67548A	Cumplimiento del SB Sp 73-A161			N/A Motor incorpora Mod. 5046 y 5073	
88-11-03	Sp 72-989	-	Stage 12 HPC Disks And Rotor Seals, And LPC Drive Shafts	Cumplimiento de SB Sp 72-989			Ref. Grupo "A" de Componentes	
87-18-07	Sp 72-997	-	Combustion Section - Introduction of an Improved Standard of Primary Airscoop Overhaul	Cumplimiento de SB Sp 72-997	26/Ago-1993 (12,234 Hs)	NO	N/A	N/A
94-23-09	Sp 72-1034	-	H:P: Compressor Stage 7 Disc - Revised Lives	Cumplimiento de SB Sp 72-1034			Ref. Grupo "A" de Componentes	
94-25-09	Sp 72-1044	-	Opportunity inspection of steel high Pressure and Low Pressure Turbine Discs	Cumplimiento de SB Sp 72-1044	26/Ago-1993 (12,234 Hs)	NO	N/A	N/A
2000-23-11	Sp 72-1063	6421	Nozzle Case and Vanes - LP Turb line Stage 2 Nozzle Guide Vane Seal Support With Honeycom Seal	Incorporación de Mod. 6421 a través del Cumplimiento del SB 72-1063	14/12/2007 (17486 Hs)	NO	N/A	N/A
2002-18-03	Sp 72-1064	6428	Stage 2 LPT Blades	Incorporación de Mod. 6428 a través del Cumplimiento del SB 72-1064	14/12/2007 (17486 Hs)	NO	N/A	N/A
2004-24-05	Sp 72-893	5515	Split low pressure LP) compressor case	Incorporación de Mod. 5515 a través del Cumplimiento del SB 72-893	14/12/2007 (17486 Hs)	NO	N/A	N/A

*Signature*